



Skoðun á sundlaug Reyðarfjarðar

Egilsstaðir 14/02/2020

Þann 24/09/2019 fór Magnús Sigurðsson múrarmeistari fyrir hönd MVA ehf að meta skemmdir á steypum veggjum og rennu í sundlaug Reyðarfjarðar.

Það er okkar mat að það sé ekki góður kostur að fara í minniháttar viðgerðir á sundlauginni og mála svo yfir. Það eru sprungur í veggjum sem þarf að dæla inni til að stoppa leka í gegnum veggina. Það eru alltaf smá hreyfing í þessum sprungum og ef það er bara múrað yfir þessar sprungur og málað þá er líklegt að það komi loftbólur undir málningu og svo springa þær og málningin byrjar að flagna. Þessar hreyfingar í steypunni koma líklega strax og það er sett vatn í lauginna því að hita breytingin verður töluverð sem veldur sennilega þessum smá hreyfingu í sprungum

Það sem við leggjum til er að það verði boraðir inn nipplar og dælt inn Arcan Hydrobloc þéttiefni og brjóta burt lausan múr og gera við það og enda með því að filta alla steypa fleti með Velosit 101 sem er vatnsheldur filtunnar múr. Þetta er að okkar mati ódyrasta lausnin.

f.h. MVA ehf

Stefán Vignisson Framkvæmdastjóri